


安装支架

ZJ-SFA-1

步骤1：如图所示先将T型螺母放入光幕外壳背部的滑槽，并保持与光幕外壳垂直。


步骤2：将组合螺钉穿过支架旋入T型螺母，使支架与外壳贴合，用十字螺丝刀旋动组合螺钉，即能锁紧支架。

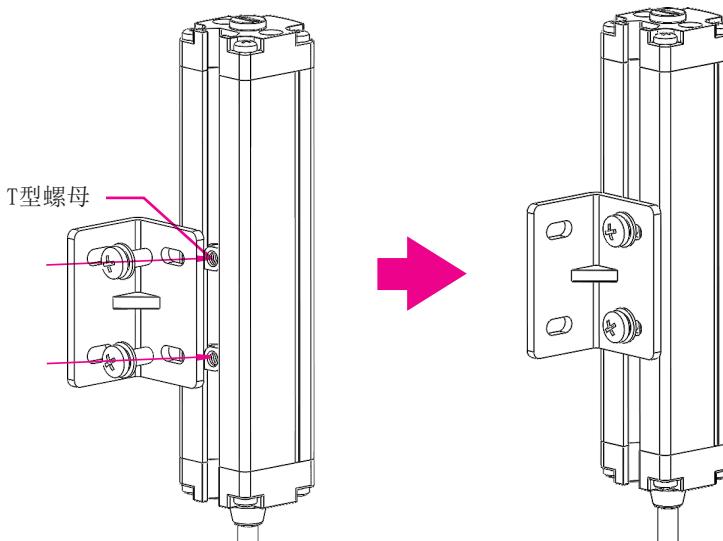


ZJ-Y2-1(选配)

步骤1：如图所示先将T型螺母放入光幕外壳背部的滑槽，并保持与光幕外壳垂直。


步骤2：将组合螺钉穿过支架旋入T型螺母，使支架与外壳贴合，用十字螺丝刀旋动组合螺钉，即能锁紧支架。

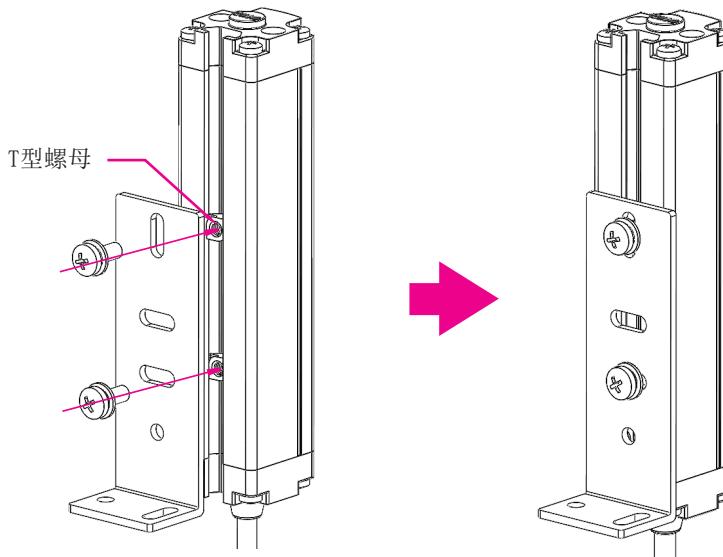

接线方法

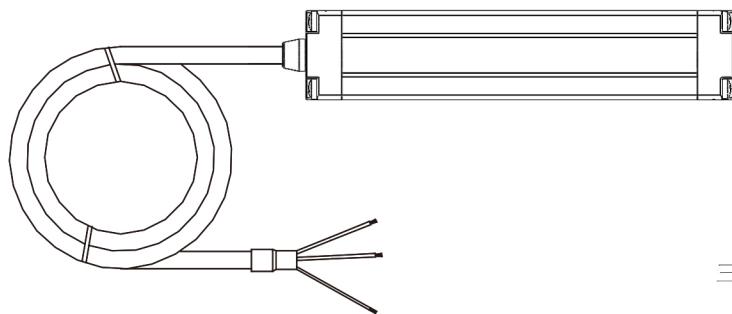

三芯电缆线（投、受光）

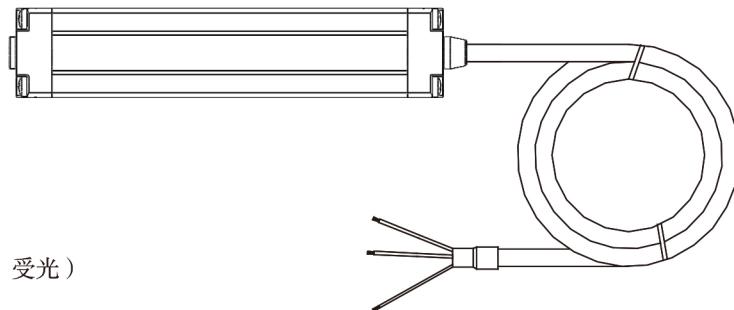


注：引出线长度为30cm，可自行延长使用。

黑线（输出线，用于连接 PLC 或 PC 上的信号输入端。）

棕线（两根对接，连接 DC24V 直流电源 “+” 端。）

蓝线（两根对接，连接 DC24V 直流电源 “0V” 端。）

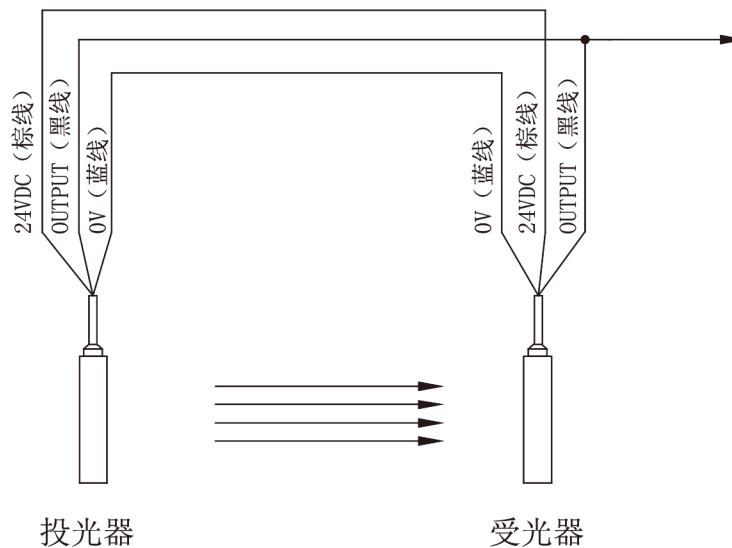

如有需要请下载
NA安全光幕传感器
使用说明书



ZONHO

NA安全光幕传感器样本



ZONHO

如果在用户快速安装书上没有找到所需要的信息，可浏览本公司网站。

CAT. 231005A May. 2020

网址：<http://www.zonho.com.cn>